




PLANTA COBERTA, ENDERROCS I AFECTACIONS. e:1/150

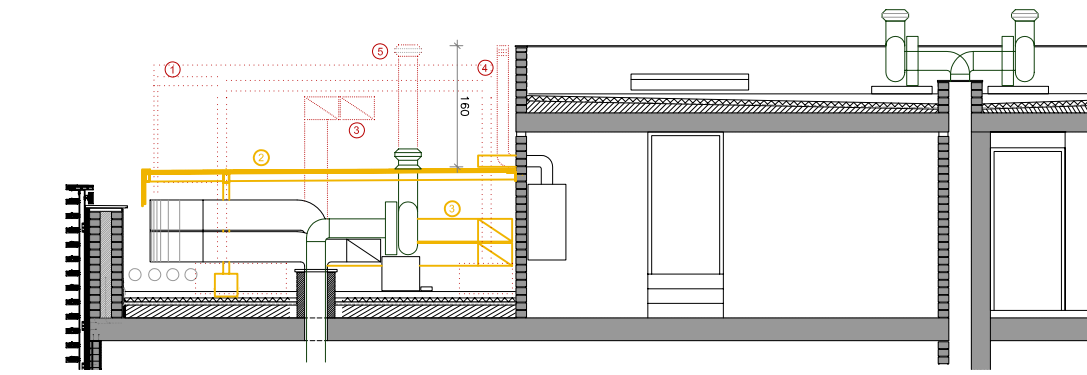

SECCIÓ 2-2'. e:1/100

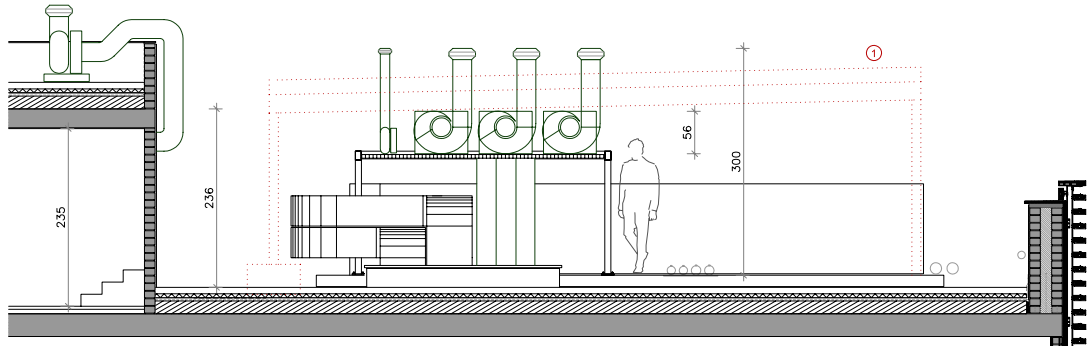

SECCIÓ 3-3'. e:1/100

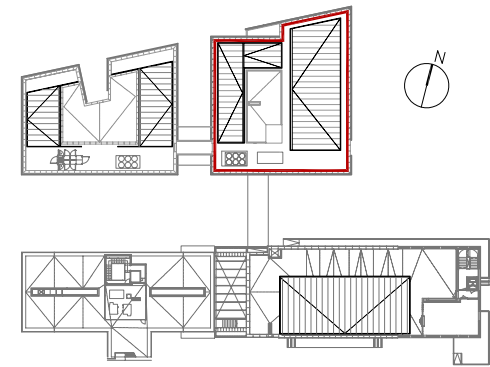


#### ÀMBITS D'ACTUACIÓ I AFECTACIONS:

- Cobriments de l'àmbit d'instal·lacions (àmbit d'actuació principal):**  
Cobriments amb coberta Deck de les màquines i instal·lacions per evitar que es malmetin.
- Desmuntatge de 2 coberts existents: del pati 4 i pati 5.**  
Caldrà desmuntar les estructures dels coberts i la xapa sandwich. També es retiraran els daus de formigó i es restituiran els àmbits de grava afectats.
- Canvi d'alçada d'algunes conductes**  
Per poder realitzar el manteniment correcte dels extractors de les campanes i les màquines caldrà moure un parell de conductes adjacents al pati 5 perquè aquest espai no és accessible. Caldrà pujar els conductes i modificar el seu traçat, que es concretarà en obra.
- Prolongació i gir dels conductes extractors de les calderes**  
Amb l'execució de la nova coberta els conductes queden a l'interior d'aquesta. Caldrà modificar-los, fent-los sortir per sobre la nova coberta. Els conductes hauran d'anar paral·lels a la paret del badalot.
- Afectació d'algunes instal·lacions que van grapades a la façana:**  
Caldrà moure el cablejat i els llums perimetralment perquè quedin sota la nova coberta. També desplaçar l'antena de la façana oest. La D.F. definirà la posició exacta d'aquests elements en obra. Caldrà pujar les sondes perquè no quedin tapades per la coberta.
- Prolongació dels conductes extractors de les campanes**  
Aquests conductes hauran de sortir per sobre la nova coberta. Caldrà implementar la llargada dels tubs i col·locar els remats de les xemeneies a la nova alça. S'inclouen també les peces de remat amb la coberta i les subjeccions que siguin necessàries.

ÀMBITS AFECTATS

#### NOTA IMPORTANT:

TOTES LES MIDES ES REPLANTEJARAN I COMPROVARAN EN OBRA.  
ELS TIPUS DE PERILLS, MIDES I DETALLS D'UNIONS SÓN ELS QUE SINDICA EN ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA; A/05 FONAMENTS I A/07, A/08 I A/09 NÚSOLS.

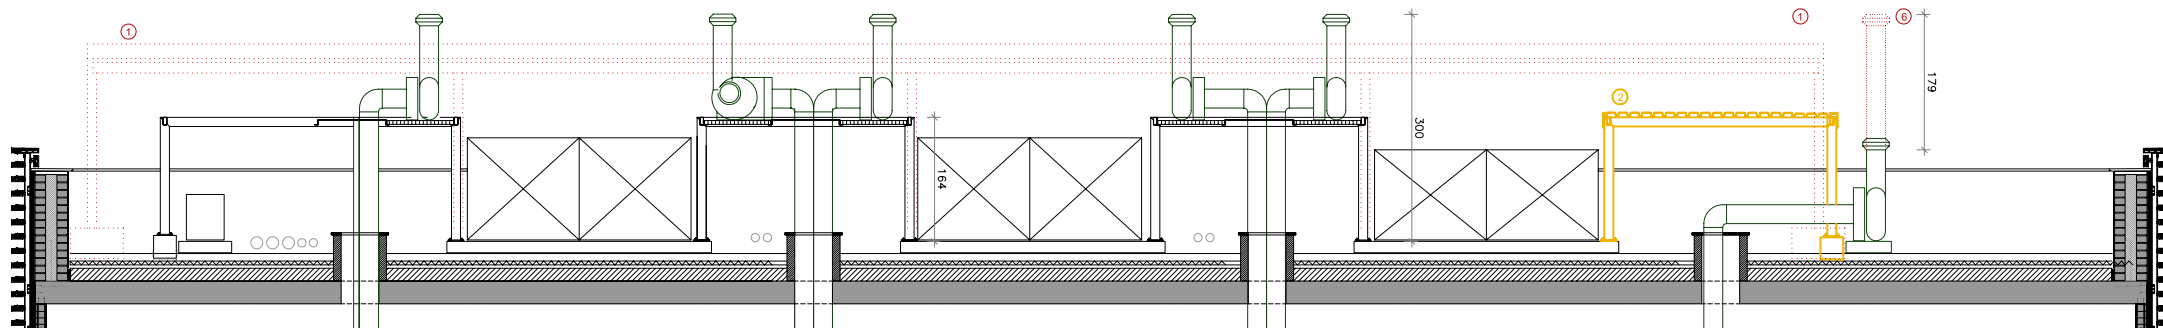

SECCIÓ 1-1'. e:1/100

## Universitat de Lleida

Projecte de cobriments de l'àmbit d'instal·lacions de la coberta de l'edifici de Biomedicina (Mòdul 1) al Campus Ciències de la Salut, Recinte Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.  
Gener de 2012

**Títol del Plànol:** ESTAT ACTUAL, AFECTACIONS I FEINES COMPLEMENTÀRIES

**Escala:** DINA1 - 1/50, 1/75 DINA3 - 1/100, 1/150  
**Codi del Plànol:** 162\_EXE\_A01\_E.Actual+Afectacions+FC.dwg

Equip redactor:  
Lluís Cantallops Dalmau, Marta Vicente Carró, arquitectes  
Estructura: Joan Domingo / Aparicio i Dalmau-Morera Tècnics S.L.p.  
Col·laboradors: Jaume Gelabert, Marta del Río  
**Cantallops-Vicente arquitectes S.L.p.**  
Ronda Sant Antoni 76, 1er. 1a - Barcelona 08001. T.934 124 300 F.933019689 estud@cantallopsvicente.com

**A/01**